

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА ТИПА		
ЗПСТпБЛ-10	Непаяный комплект заземления	До 10 кВ
ТУ 27.33.13.130-049-99856433-2021	ТН ВЭД: 8547200009	ОКПД2: 27.33.13.130

1. Область применения:

Настоящая инструкция регламентирует технологию и порядок монтажа термоусаживаемых соединительных муфт типов ЗПСТпБЛ-10, именуемые в дальнейшем «муфты», для 3-х кабелей с изоляцией СПЭ, с ленточным экраном, с броней или без брони на напряжение до 10 кВ, 50 Гц.

Выбор макро размеров муфт производится в зависимости от сечения жил кабеля:

(35-50) на сечение 35, 50мм²; (70-120) на сечение 70, 95, 120мм²; (150-240) на сечение 150, 185, 240мм².

Монтаж соединительных муфт может быть осуществлен для следующих типов 3-х жильного кабеля: АПвП-10, ПвВ-10, ПвП-10 и их аналогов и модификаций.

Комплекты муфт типов ЗПСТпБЛ-10 с соединителями, поставляются с алюминиевыми соединителями с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке. В комплекты муфт типов ЗПСТпБЛ-10 без соединителей, гильзы не входят.

Муфты предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной повышенной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.

2. Общие указания:

Все операции выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, не допуская изменений в технологии и порядке монтажа.

Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа попадание пыли и влаги в муфту не допускается.

Поверхности предназначенные для контакта с клеем или герметиком, должны быть зачищены и обезжирены. Металлические поверхности рекомендуется предварительно прогреть до 60°С.

Усадку термоусаживаемых изделий производить пропан-бутановой газовой горелкой или феном.

Для усадки газовую горелку отрегулировать так, чтобы пламя было размытое с жёлтым языком. Остроконечное синее пламя не допускается. Пламя горелки необходимо направлять в сторону предполагаемой усадки материала.

Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей, содержащих воздух.

3. Указания мер безопасности:

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», правилами настоящей инструкции, а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющим данные муфты.

4. Подготовка муфты к монтажу:

Проверить по комплектной ведомости наличие деталей в комплекте и соответствие муфты сечению, типу изоляции и рабочему напряжению монтируемого кабеля.

Подготовить рабочее место и необходимые инструменты и приспособления.

5. Монтаж муфты.

5.1. Подготовка кабеля. Распрямить соединяемые концы кабелей на длине 1500мм, расположив их внахлест, отметьте опорную линию. На один конец кабеля надеть полиэтиленовый пакет (трубу) и наружный кожух, исключив при этом возможность загрязнения внутренней поверхности кожуха.

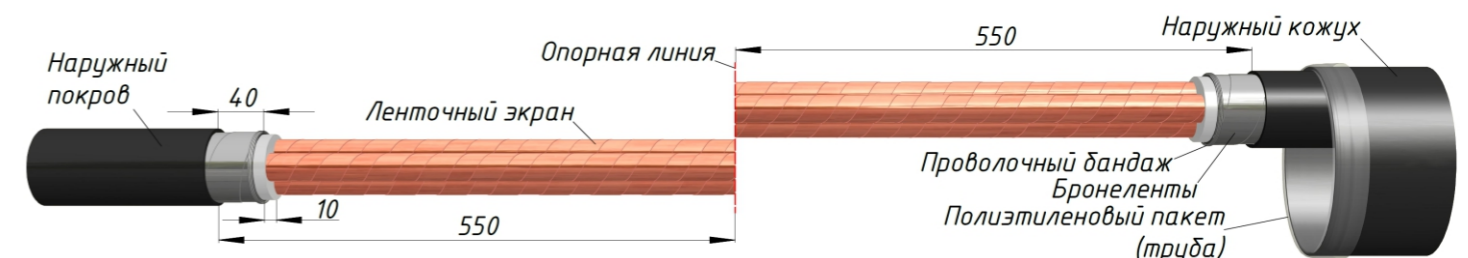


Рис. 1

5.2. Удалите с кабелей наружный покров на длине 550мм от опорной линии. Для кабеля с броней наложить на броню бандаж из проволоки на расстоянии 40мм от среза наружного покрова. Выполнить надрез брони по краю бандажа и удалить броню. Отмерьте 10мм от среза бронелент и удалите наполнитель.

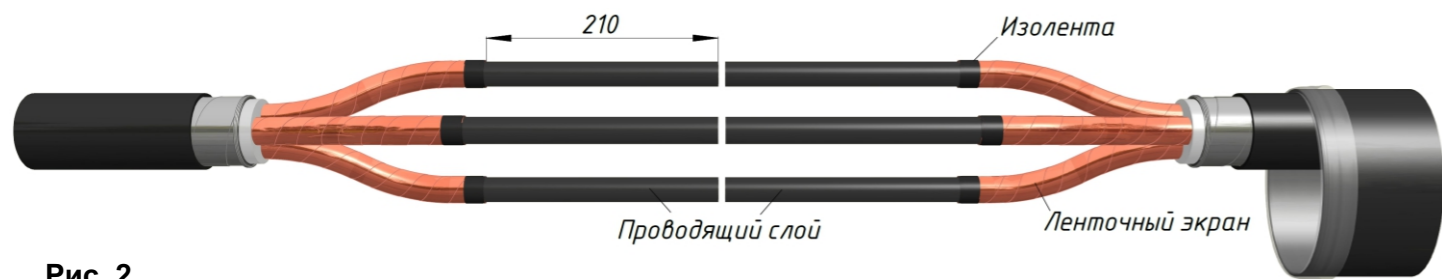


Рис. 2

5.3. Разведите жилы. На ленточный экран наложите бандаж из изоленды на расстоянии 210мм от конца жил. Удалите ленточный экран до бандажа.

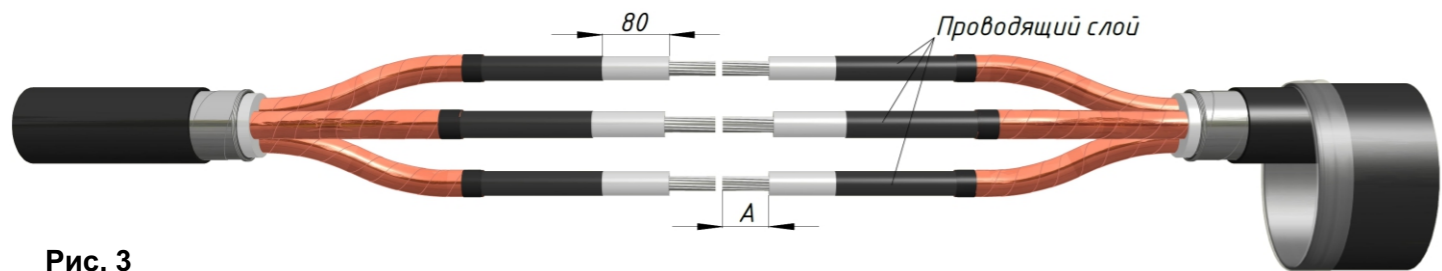


Рис. 3

5.4. Удалите проводящий слой на длине A+80мм, где A равно глубине внутренней цилиндрической части соединителя до перегородки. Зачистите жилы на длине A. Очистите и обезжирьте изоляцию. **Очистку изоляции производить, начиная с конца кабеля в направлении наружного покрова.**

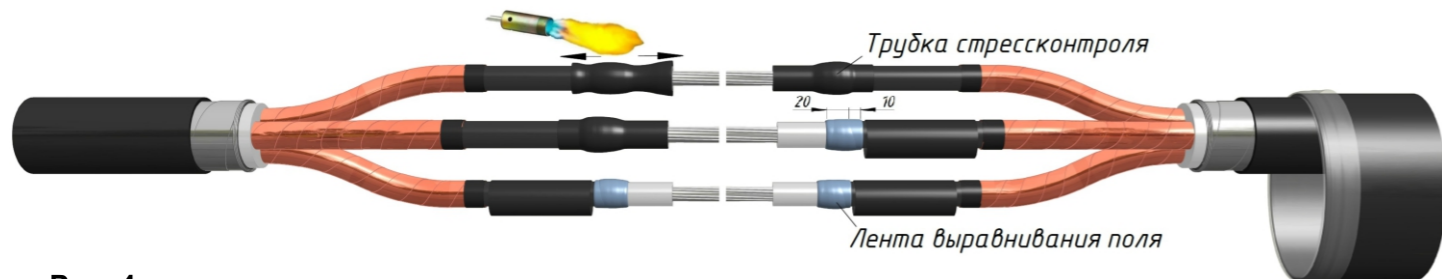


Рис. 4

5.5. Намотать ленты выравнивания поля на срез проводящего слоя с заходом на проводящий слой жилы на 10 мм и на изоляцию на 20 мм, вытягивая ленту наполовину ширины и обеспечивая тонкий слой в начале и конце намотки для плавного перехода. Надеть и усадить трубки стресс контроля, как показано на рисунке.

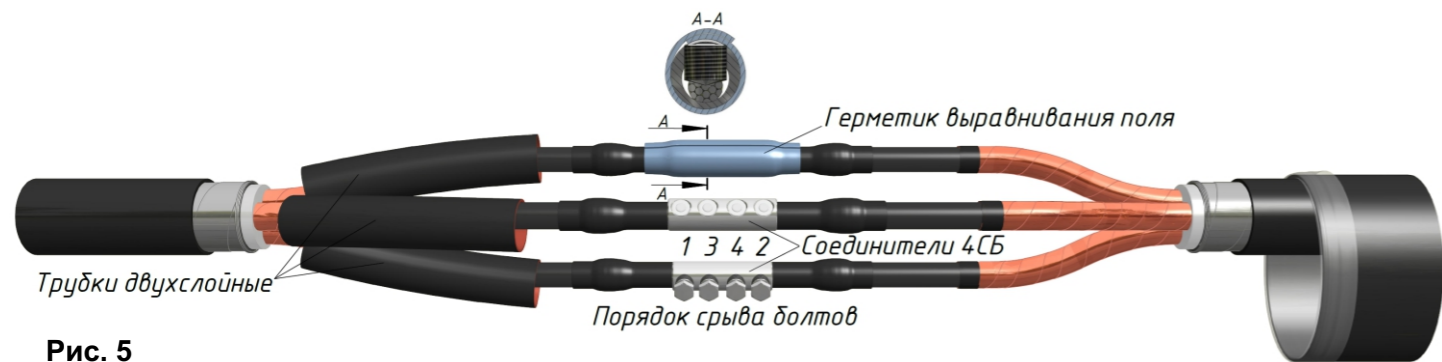


Рис. 5

5.6. На жилы надеть двухслойные трубки (черно-красные). Соединить концы жил болтовыми соединителями при этом равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок болтов. Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Обернуть соединители пластинами герметика выравнивания поля. При обёртывании удалить подложку из бумаги, пластину следует разместить симметрично по центру соединителя так, чтобы край пластины закрывал места срыва болтов. Плотнo прижать герметик к соединителям.

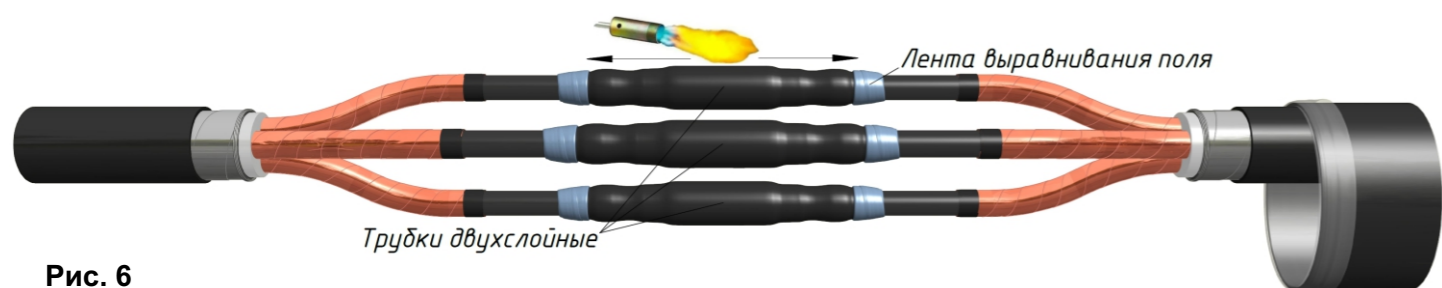


Рис. 6

5.7. Установить по центру соединителей двухслойную трубку и усадить. По краям намотать ленту выравнивания поля.

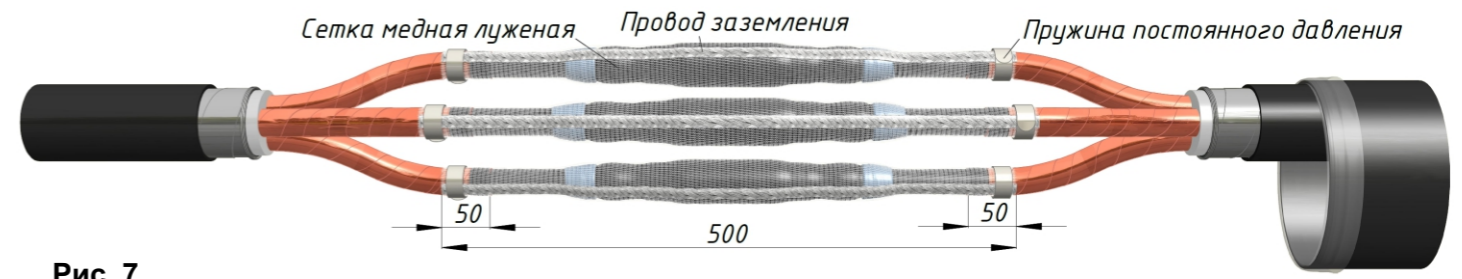


Рис. 7

5.8. Оберните каждую жилу медной луженой сеткой с 50% перекрытием поверх двухслойных трубок с заходом 50мм на ленточный экран. Закрепите проводники соединения экранов пружинами постоянного давления как показано на рисунке.



Рис. 8

5.9. Свести жилы кабеля. Обмотать стеклолентой. Намотку следует производить с подтягивающим усилием и 50% перекрытием. Закрепите провод заземления на броне обоих кабелей пружинами постоянного давления.



Рис. 9

5.10. Надвиньте наружный кожух на муфту, установив его по центру. Усадить кожух, начиная от центра сначала в одну сторону затем в другую.



Рис. 10

5.11. Дать муфте остыть до температуры окружающей среды, прежде чем подвергать её механическим воздействиям.
Монтаж муфты окончен.